


## Warnung von Kortel Design zu Rettungsgriffen 26.02.2015

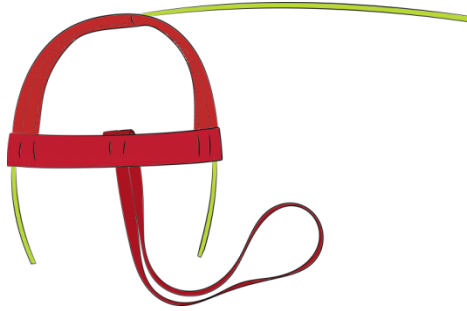

Betroffen sind folgende Gurtzeuge:

- Kamasutra II
- Karma II
- Krashbox Module Kuik II Rescue mit 2 oder 3 Pins

### Grund:

Bei manchen Griffen sind möglicherweise die Kunststoffdrähte (Splinte) nicht richtig verarbeitet. Sie können sich in dem Griff verschieben. Dies hat zur Folge, dass im Extremfall die Rettung erschwert oder gar nicht ausgelöst werden kann. Derzeit sind zwei Fälle bekannt.


Kortel rät den Piloten, die Griffe selbst zu überprüfen:

- Nehmen Sie den Griff in einer Hand
- Ziehen Sie mit der zweiten Hand jeden Splint separat

Wenn die Splinte beim Ziehen am Platz bleiben, dann ist der Griff in Ordnung.



Rutschen die Kunststoffdrähte im Griff durch, sollte man den Griff ersetzen.

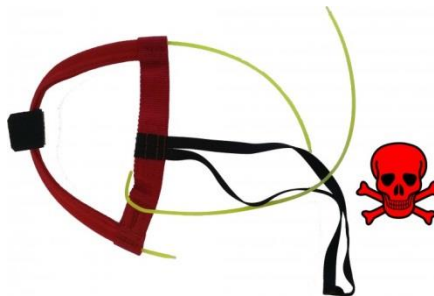

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht Kortel [info@korteldesign.com](mailto:info@korteldesign.com) oder den deutschen Vertrieb bei Charly Produkte [info@charly-produkte.de](mailto:info@charly-produkte.de) direkt zu kontaktieren.